



金工实习（非机类）答案

一、单项选择题（每题1分，共10分）

D A B A B C A B D D

二、判断题（每题1分，共20分）

6~10 √ ✗ √ √ √ √

1~5 √ √ √ ✗ √

11~15 ✗ √ √ ✗ √

16~20 ✗ √ √ √ ✗

三、填空题（每空1分，共38分）

- | | | | | | |
|---------|-------|------|---------|------|--|
| 1、调整法 | 互换法 | 选择法 | 修配法 | | |
| 2、主轴的旋转 | 刀具的进给 | 切削速度 | 进给量 | 背吃刀量 | |
| 3、原砂 | 粘结剂 | 砂眼 | 气孔 | | |
| 4、焊芯 | 药粉 | 直击法 | 摩擦法 | | |
| 5、推锉 | 顺锉 | 交叉锉 | | | |
| 6、M03 | 快速点定位 | 直线插补 | 顺时针圆弧插补 | | |
| 7、方锉 | 半圆锉 | 平锉 | 三角锉 | 圆锉 | |
| 8、剪板机 | 剪角机 | 折弯机 | | | |
| 9、基准线 | 基准面 | | | | |
| 10、滑枕 | 刀架 | 横梁 | 床身 | | |

四、简答题（共32分）

- 1、简述锤头的制作过程

- 答：(1) 锯切毛坯料，长度 110mm 左右 (1 分)
(2) 将毛坯料的一个断面锉削平整，并与侧面垂直 (1 分)
(3) 按照图纸画出锤头尺寸接线 (1 分)
(4) 按照所划线，在留有加工余量的前提下，锯切下多余材料 (1 分)
(5) 将锯完的材料，按照所划线锉削平整，使工件符合尺寸要求 (1 分)
(6) 按图纸要求，用立式钻床和台式钻床再相应位置，打 M8 内螺纹底孔 (2 分)
(7) 用 M8 丝锥攻内螺纹 (1 分)

2、简述锤头手柄的制作过程

- 答：(1) 下料：1 根长 185mm 的 ø18 圆钢； (1 分)
(2) 车端面：用 90° 车刀把圆钢两端面车平； (1 分)
(3) 车 ø12 外圆：用 90° 车刀车 ø12mm，长 20mm 的外圆； (1 分)
(4) 车螺纹外圆：用 90° 车刀车 ø7.8mm，长 16mm 的外圆，倒角 1×45°； (1 分)
(5) 套扣：用 M8 板牙加工外螺纹； (1 分)
(6) 车圆锥：偏移小托板 7°，用 60° 尖刀车锥体，保证小端 ø8 和 R2 以及 ø12 和 2mm 宽，锐角倒钝，大端和 ø18 相交； (1 分)
(7) 滚花：加工另一端，伸出 70mm 长，用滚花刀滚花； (1 分)
(8) 车半球面：车锤头手柄一端的半球面。 (1 分)

3、答：

- (1) 整模造型 (1 分) : 适用于分型面是平面且最大截面在铸件端面处 (2 分) ;
- (2) 分模造型 (1 分) : 适用于分型面是平面且最大截面在铸件截面中间 (1 分) ;
- (3) 挖砂造型 (1 分) : 适用于分型面是曲面的情况 (2 分) 。

4、答：对刀的作用是让加工坐标系与编程坐标系重合，通俗地讲，也就是让机床知道我们编程坐标系的原点在毛坯的那个位置上。(3 分)

数控雕刻对刀过程：

- (1) 主轴旋转 (1 分)
- (2) 左右移动刀具，使其移动到工件的左右中间位置 (1 分)
- (3) 前后移动刀具，使其移动到工件的前后中间位置 (1 分)
- (4) 向下移动刀具，使其缓慢切削到工件的上表面 (1 分)
- (5) 将机床坐标系中的 XYZ 坐标清零 (1 分)